

АО КАЛИБРОН не для печати



АО КАЛИБРОН не для печати

Штангенциркуль специальный
торговой марки «SHAN»

Модель ШЦСС

зав. № _____

АО КАЛИБРОН не для печати

ПАСПОРТ
ШЦСС.00.001.ПС



1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1. Штангенциркуль специальный торговой марки «SHAN» модели ШПЦСС (далее по тексту – штангенциркуль), дата изготовления _____, Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd. КНР, адрес: 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China, заводской № _____, изготовлен согласно технической документации фирмы-изготовителя. Штангенциркуль имеет сменные измерительные вставки для измерений внутренних и наружных канавок и пазов, а также расстояний между центрами отверстий.

Штангенциркуль имеет возможность установки «0» в любом положении шкалы, переключения на метрическую и дюймовую систему, а также вывод информации через интерфейс.

1.2. Технические данные

Таблица 1. Диапазон измерений, шаг дискретности, вылет измерительных губок, пределы допускаемой абсолютной погрешности

Диапазон измерений, мм	Шаг дискретности, мм	Вылет измерительных губок, мм	Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мм
от 0 до 150	0,01	40	±0,05*
от 0 до 200	0,01	50	±0,06*
от 0 до 300	0,01	60	±0,07*

Примечание:

* - при использовании любой пары вставок из комплекта поставки

Таблица 2. Размер сдвинутых до соприкосновения губок для измерений внутренних размеров

Диапазон измерений, мм	Размер сдвинутых до соприкосновения губок и его отклонение, мм
от 0 до 150	30±0,01
от 0 до 200	42±0,01
от 0 до 300	50±0,01

Таблица 3. Габаритные размеры и масса

Диапазон измерений, мм	Габаритные размеры, мм, не более			Масса, кг, не более
	длина	ширина	высота	
от 0 до 150	255	75	31	0,28
от 0 до 200	310	85	44	0,40
от 0 до 300	410	96	52	0,50

Таблица 4. Допуск плоскости, прямолинейности, параллельности, расстояние между вершинами конусов, параметр шероховатости, условия эксплуатации

Наименование характеристики	Значение
Допуск плоскости и прямолинейности измерительных поверхностей губок на 100 мм длины, мм, не более	0,01
Допуск прямолинейности торца штанги штангенциркулей, мм, не более	0,01
Допуск параллельности измерительных поверхностей губок на 100 мм длины, мм, не более	0,02
Расстояние между вершинами конусов штангенциркулей модели ШПЦСС с диапазоном измерений, и его отклонение, мм 0 – 150 0 – 200 0 – 300	30±0,1 42±0,1 50±0,1
Параметр шероховатости Ra плоских измерительных поверхностей штангенциркулей по ГОСТ 2789-93, мкм, не более	0,32
Параметр шероховатости Ra измерительных поверхностей кромочных губок и плоских вспомогательных измерительных поверхностей штангенциркулей по ГОСТ 2789-93, мкм, не более	0,63
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха, %, не более	От +10 до +40 80

2. Комплектность

Таблица 5. Комплектность

Наименование	Обозначение	Количество
Штангенциркуль	-	1 шт.
Футляр	-	1 шт.
Элемент питания	-	1 шт.
Набор сменных измерительных наконечников	-	1 компл.
Паспорт	ШПЦСС.00.001.ПС	1 экз.
Методика поверки	МП 203-42-2019	1 экз.

3. Сроки службы и гарантии изготовителя

- 3.1. Средний срок службы не менее 3 лет.
- 3.2. Изготовитель гарантирует соответствие штангенциркуля требованиям технической документации фирмы-изготовителя при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 3.3. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

4. Консервация

- 4.1. Штангенциркуль подвергнут на предприятии-изготовителе консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014-78

Средства защиты по ГОСТ 9.014-78 В3-1, ВУ-1
Категория хранения I по ГОСТ 15150-69
Срок защиты без переконсервации – 2 года.

Консервацию произвёл *личная подпись*
Дата « » 20 г.

расшифровка подписи

5. Свидетельство об упаковывании
5.1. Штангенциркуль упакован предприятием-изготовителем согласно требованиям ГОСТ 13762-86.

Упаковывание произвёл *личная подпись*

расшифровка подписи

Дата « » 20 г.

6. Свидетельство о приёмке

6.1. Штангенциркуль специальный торговой марки «SHAN», модели ШЦЦСС заводской № соответствует требованиям технической документации фирмы-изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Приемку произвёл

личная подпись
штамп ОТК

расшифровка подписи

Дата « » 20 г.

Проверку (калибровку) произвел

личная подпись
Знак поверки

расшифровка подписи

Дата « » 20 г.

7. Заметки по эксплуатации, порядок работы, поверка

Считывание показаний измерений со штангенциркуля осуществляется с электронного отсчетного устройства.

Подготовка к работе

Перед применением штангенциркуля ознакомиться с паспортом на штангенциркуль.

Тщательно протереть измерительные поверхности штангенциркуля и выдержать его на рабочем месте не менее 2 часов.

Проверить плавность хода рамки и нулевую установку штангенциркуля. Для этого привести в соприкосновение измерительные поверхности губок штангенциркуля, затянуть стопорный винт и нажатием кнопки «ZERO» обнулить показание штангенциркуля.

Не допускать:

- трубы ударов или падений во избежание изгиба штанги и других поверхностей;
- царапин на измерительных поверхностях.

Не измерять детали на ходу станка.

Порядок работы

а) измерение внутренних размеров

Для измерения внутренних размеров (канавок, проточек) необходимо использовать наконечники, согласно рисунку 1.

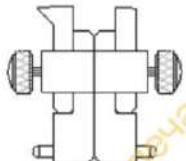
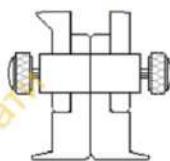


Рисунок 1

Сначала поместить губки штангенциркуля в заготовку, параллельно измеряемой плоскости. Далее следует разводить губки до упора, что поможет зафиксировать их в нужном положении и избежать погрешностей измерений (см. рис. 1).

После этого зафиксировать стопорный винт штангенциркуля и снять показание измерения со штангенциркуля.

К показанию штангенциркуля необходимо прибавить размер сдвинутых до соприкосновения губок (таблица 2). Это значение и будет измеряемым внутренним размером исследуемой заготовки (канавки, проточки).

б) измерение наружных размеров

Для измерения наружных размеров изделия (наружных канавок, пазов) необходимо использовать наконечники, согласно рисунку 2.

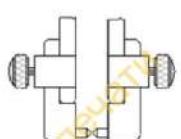
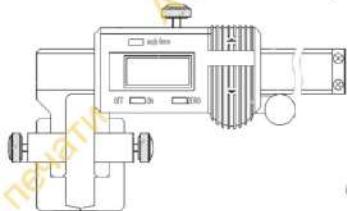


Рисунок 2

Сначала необходимо развести губки штангенциркуля немного больше, чем сама измеряемая деталь. Губки штангенциркуля должны быть расположены параллельно измеряемому размеру изделия.

Далее следует свести губки до упора, что поможет зафиксировать их в нужном положении и избежать погрешностей измерений.

После этого зафиксировать стопорный винт штангенциркуля и снять показание измерения со штангенциркуля.

Показание измерения штангенциркуля – и есть искомый наружный размер изделия (канавки, паза).

в) измерение межцентрового расстояния

Для измерения межцентрового расстояния отверстий необходимо использовать конические наконечники, входящие в комплект штангенциркуля, согласно рисунку 3.

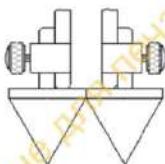


Рисунок 3

Сначала поместить коническую часть губок внутрь отверстий до соприкосновения с краями этих отверстий.

После этого зафиксировать стопорный винт штангенциркуля и аккуратно вынуть штангенциркуль из измеряемой заготовки для снятия показаний. (Если это технически невозможно, снять показание измерения со штангенциркуля на месте измерения).

К показанию штангенциркуля необходимо прибавить значение расстояния между вершинами конусов (таблица 4). Это значение и будет искомым межцентровым расстоянием двух отверстий.

После окончания работы штангенциркуль протереть чистой салфеткой, смоченной в нефрасе, затем насухо - чистой салфеткой и уложить в футляр.

Проверка осуществляется по документу МП 203-42-2019 «Штангенциркули специальные торговой марки «SHAN». Методика поверки».

Интервал между поверками - 1 год.

8. Сведения об утилизации

8.1. Штангенциркули утилизируются в соответствии с положениями Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г.

Дата продажи: «___» 20__ г.

Подпись ответственного лица _____

М.п.