

ГОСТ 14816-69 - Калибры-пробки гладкие непроходные с насадками диаметром свыше 50 до 100 мм. Конструкция и размеры

УДК 621.753.3 : 006.354

Группа Г28

8136-0100

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

КАЛИБРЫ-ПРОБКИ ГЛАДКИЕ НЕПРОХОДНЫЕ
С НАСАДКАМИ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 50 ДО 100 мм.

ГОСТ
14816 — 69 *

Конструкция и размеры

No-go plain plug gauges with headpieces
of diameter over 50 to 100 mm.
Design and dimensions

Взамен
МН 4129—62

ОКП 39 3111

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при
Совете Министров СССР от 7 июля 1969 г. № 774 срок введения установлен
с 01.01.71


Проверен в 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на гладкие непроходные калибры-пробки с насадками, предназначенные для контроля отверстий с полями допусков по ЕСДП СЭВ и по системе ОСТ.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ГЛАДКИХ НЕПРОХОДНЫХ КАЛИБРОВ-ПРОБОК С НАСАДКАМИ

1.1. Конструкция и размеры гладких непроходных калибров-пробок с насадками должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

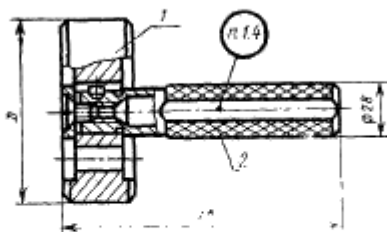

* Размер для справок.

Черт. 1

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (апрель 1985 г.) с Изменениями № 2, 3,
утвержденными в феврале 1978 г., феврале 1984 г. (ИУС 1—79, 6—84).

Размеры в мм
Таблица 1

Обозначение калибра- пробки	Применяемость	$D_{\text{номин}}$	L	Масса в кг	Дет. 1. Насадка НН	Дет. 2. Ручка ГОСТ 14749—69
					Количество	
					I	I
Обозначение детали						
8136-0101		52	137	0,50	8136-0101/001	8055-0024
8136-0122		53		0,61	8136-0122/001	
8136-0102		55		0,63	8136-0102/001	
8136-0123		56		0,65	8136-0123/001	
8136-0103		58		0,68	8136-0103/001	
8136-0104		60		0,69	8136-0104/001	
8136-0105		62		0,70	8136-0105/001	
8136-0106		63		0,72	8136-0106/001	
8136-0107		65		0,75	8136-0107/001	
8136-0124		67		0,79	8136-0124/001	
8136-0109		70		0,82	8136-0109/001	
8136-0125		71	141	0,85	8136-0125/001	8055-0025
8136-0110		72		0,96	8136-0110/001	
8136-0111		75		1,03	8136-0111/001	
8136-0112		78		1,09	8136-0112/001	
8136-0113		80		1,14	8136-0113/001	
8136-0114		82		1,16	8136-0114/001	
8136-0115		85		1,24	8136-0115/001	
8136-0116		88		1,25	8136-0116/001	
8136-0117		90		1,29	8136-0117/001	
8136-0118		92		1,29	8136-0118/001	
8136-0119		95		1,38	8136-0119/001	
8136-0120		98	1,39	8136-0120/001		
8136-0121		100	1,45	8136-0121/001		

Пример условного обозначения гладкого непроходного калибра-пробки с насадкой $D_{\text{номин}} = 60$ мм для контроля отверстия с полем допуска H9:

Размеры в мм

Обозначение насадки НЕ	$D_{\text{номин}}$	L	d	d_1	d_2	t	Масса в кг			
8136-0107/001	65	22	45	—	—	12	0,41			
8136-0124/001	67		48				0,45			
8136-0109/001	70		0,48							
8136-0125/001	71		0,50							
8136-0110/001	72		52				0,61			
8136-0111/001	75		0,68							
8136-0112/001	78		55				0,74			
8136-0113/001	80	26	60	—	—	16	0,79			
8136-0114/001	82						0,81			
8136-0115/001	85						0,89			
8136-0116/001	88						65	47	10	0,90
8136-0117/001	90						0,94			
8136-0118/001	92						70	50	12	0,94
8136-0119/001	95						0,93			
8136-0120/001	98						75	52	15	1,04
8136-0121/001	100						0,94			

Пример условного обозначения непроходной насадки НЕ $D_{\text{номин}}=60$ мм для контроля отверстия с полем допуска по Н9:

Насадка 8136—0104/001 Н9 ГОСТ 14816—69

То же, для контроля отверстия с полем допуска А₃:

Насадка 8136—0104/001 А₃ ГОСТ 14816—69.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.2. Исполнительные размеры D калибров-пробок с допусками по ЕСП СЭВ определяются по ГОСТ 21401—75, то же для калибров-пробок с допусками по системе ОСТ, в зависимости от класса точности, — по ОСТ 1202, ОСТ 1204, ОСТ 1205, ОСТ 1207, ОСТ 1208, ОСТ 1209, ОСТ 1213, ОСТ 1215, ОСТ 1219, ОСТ 1220, ОСТ НКМ 1221.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.3. Шероховатость измерительной поверхности А — по ГОСТ 2015—84.

2.4. Маркировать — по ГОСТ 2015—84.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

ГОСТ 14816—69 Пробки непроходные с насадками диаметром свыше 50 до 100 мм. Конструкция и размеры

Изменение № 1

Пункт 1.1. Чертеж 1. Заменен размер:
 L на L^* .

Пункт 1.1. Чертеж 1 дополнен сноской:
«* Размеры для справок».

Пункт 2.1. Чертеж 2. Вид слева. Исключено обозначение шероховатости: $\nabla 7$.

Пункт 2.1. Чертеж 2. Заменено обозначение шероховатости:

для размера 5 отн. d_2 — $\nabla 4$ на $\nabla 3$


$\nabla 4$ на $\nabla 10$

$\nabla 6$ остальное на $\nabla 2,5$ ($\nabla 1$)

(Продолжение см. стр. 120)

(Продолжение изменения к ГОСТ 14816—69)

Пункт 2.1. Чертеж 2. Главный вид заменен новым:

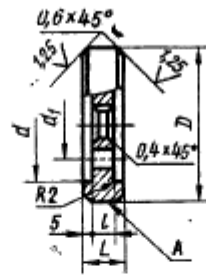

Срок введения изменения № 1 01.05.74.
(Пост. № 775 04.04.74. Государственные стандарты СССР. Информ. указатель № 5 1974 г.).
